Программа «Отчет»
Руководство пользователя

Минимальные системные требования:

1. Компьютер класса P-II 200 ОЗУ 32 Mb
2. Операционная система Windows XP, 2000,Vista
3. Свободное место на диске 1,7 Mb

Полученные файлы отчета имеют следующий формат d(*дата*)t(*время передачи*).
Главное окно программы «ОТЧЕТ» представлено на рис.1

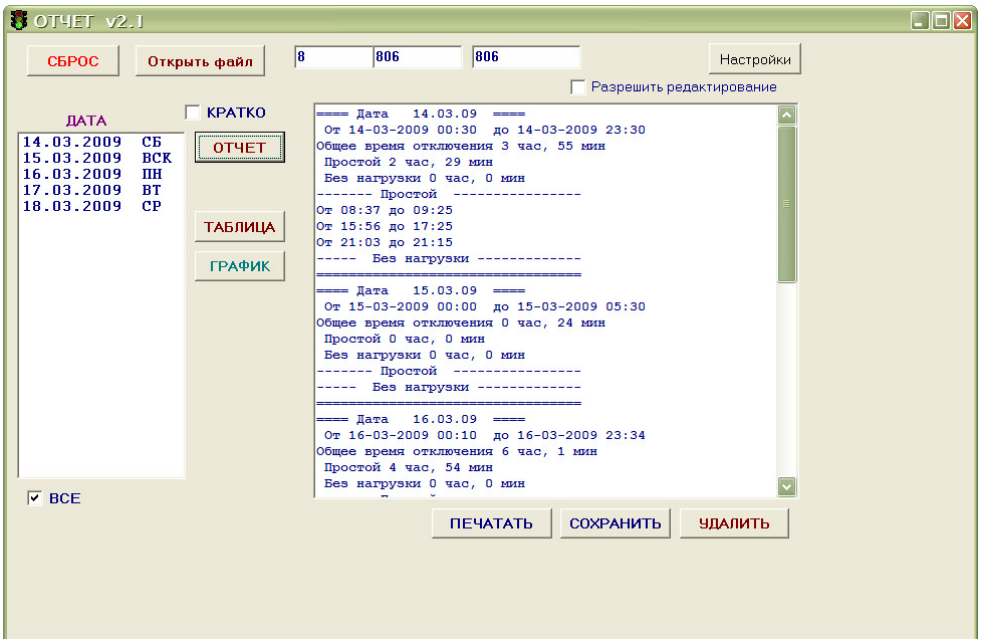

Рис.1 Главное окно программы «ОТЧЕТ»

Назначение кнопок:
СБРОС – очищает окно дата и окно отчета
Открыть файл – открывает окно для выбора файлов данных
ОТЧЕТ – формирует отчет из файлов данных
ТАБЛИЦА – отображает файлы данных
ГРАФИК – отображает график полученный из выбранного файла данных
ПЕЧАТАТЬ – выводит отчет на печать
СОХРАНИТЬ – сохраняет отчет в виде текстового файла с расширением .txt
УДАЛИТЬ – очищает окно с отчетом

Назначение переключателей:
КРАТКО – включает краткую форму отчета
ВСЕ – выбирает все дни в поле «ДАТА»
Разрешить редактирование – включает возможность добавить текст в отчет

Порядок работы:

1. Нажмите кнопку «Открыть файл»
2. Выберете один или несколько файлов данных. Для выбора группы удерживайте кнопку Ctrl и нажимайте левую кнопку мыши.
3. В поле «ДАТА» появятся выбранные файлы данных (рис. 2)

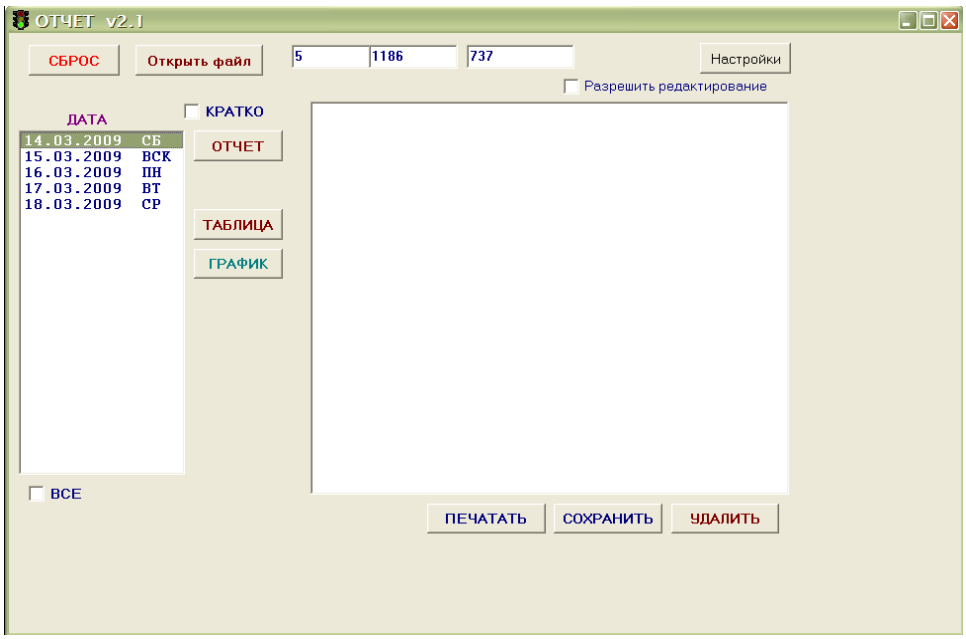

Рис.2 Выбор отчета

4. В поле «ДАТА» выберите один или несколько интересующих дней щелчком левой кнопки мыши. Для выбора группы удерживайте кнопку Ctrl и нажимайте левую кнопку мыши. Чтобы выбрать все дни в списке поставьте галочку «ВСЕ». (Для просмотра файлов данных по выбранному дню нажмите кнопку «ТАБЛИЦА» или «ГРАФИК»).

5. Для получения краткого отчета поставьте галочку «КРАТКО» и нажмите кнопку «ОТЧЕТ». В поле рядом появиться суммарный отчет по выбранным дням.

6. Для получения полного отчета снимите галочку «КРАТКО» и нажмите кнопку «УДАЛИТЬ» и затем кнопку «ОТЧЕТ». Появится полный отчет по каждому из выбранных дней.
7. Чтобы вывести документ на печать нажмите кнопку «ПЕЧАТАТЬ».
8. Чтобы сохранить файл отчета в .txt формате нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ»

Режим отображения графика нагрузки конвейера

Выполните пункты 1…3 предыдущего раздела. Выберете день в поле «ДАТА» и нажмите кнопку «ГРАФИК». Появится окно (рис.3).

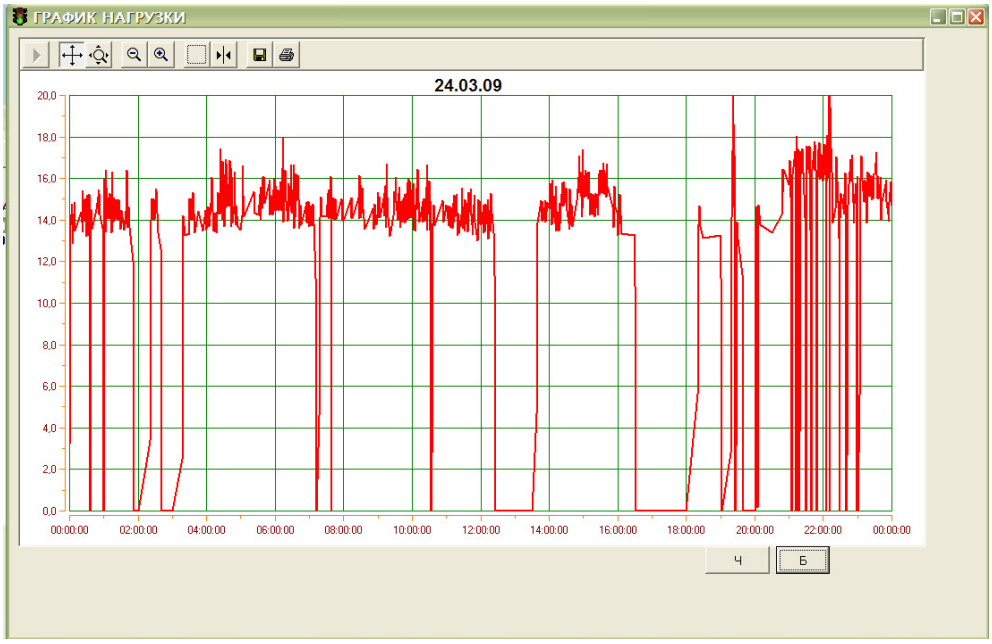

Рис.3 График нагрузки конвейера

Назначение кнопок:

Меняет цвет фона на черный

Меняет цвет фона на белый

Сдвигает график относительно осей. Для использования выберите ось (нажатием поля оси) и двигайте колесом мыши

Уменьшает шаг графика. Для использования выберите ось (нажатием поля оси) и двигайте колесом мыши

Изменяет масштаб

Выбор области отображения

Установка вертикальной метки

Отображение всего графика в окне

Сохраняет график в виде графического файла в *.bmp, *.jpeg или *.emf формате

Вывод на печать